

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 009521

Página 1 de 4

| | |
|---|-------------------------------------|
| LABORATORIO: <i>Laboratory</i> | DEPARTAMENTO DE METROLOGIA |
| INSTRUMENTO: <i>Instrument</i> | MANOMETRO |
| FABRICANTE: <i>Manufacturer</i> | NUOVA FIMA |
| MODELO: <i>Model</i> | BOURDON |
| NUMERO DE SERIE: <i>Serial Number</i> | 20150030 |
| UBICACIÓN: <i>Location</i> | STORAGE PUERTO RICO |
| RANGO DE MEDICION: <i>Measurement Range</i> | 0 - 5000 PSI |
| RESOLUCIÓN: <i>Resolution</i> | 25 |
| SOLICITANTE: <i>Customer</i> | LIDER DE DISTRIBUCIÓN |
| DIRECCIÓN: <i>Address</i> | NODO 2 "CUBARRAL, DORADO, CASTILLO" |
| FECHA DE RECEPCIÓN: <i>Date of Reception</i> | 2020-06-18 |
| FECHA DE CALIBRACIÓN: <i>Date of Calibration</i> | 2020-06-18 |
| NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS: <i>Number of Pages and Document Attached</i> | 4 |

Calibrado Por:

Calibrate by:



ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Aprobado Por:

Checked by:



Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2020-06-19

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 9521*Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Descripción (Description) | MANOMETRO DIGITAL(SN 211H13120027) |
| Tipo (Type) | PRESION |
| Fabricante (Manufacturer) | ADDITEL |
| Serie | 211H13120027 |
| Rango de Medición | 0 - 10000 PSI |
| Resolución | 1 PSI |
| Certificado de Calibración | CERT-20-EMP-872-3740 |

3. Metodo de Calibración.*Calibration Method*

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109. El manómetro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL N°04, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manómetro se mantuvo durante veinte minutos en carga máxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.*Measurement uncertainty*

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales*Environmental Conditions*


| | |
|--|-----------|
| Temperatura Ambiente <i>Room Temperature</i> | 31.5 °C |
| Humedad Relativa <i>Relative Humidity</i> | 69.3 HR |
| Presión Atmosferica <i>Atmospheric Pressure</i> | 985.8 hpa |

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

| Indicación Patrón | Indicación Instrumento Ascenso | Indicación Instrumento Descenso | Error Max. Relativo A La Escala | Maxima de Presión |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0000% | 50,000 |
| 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0,0000% | |
| 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0,0000% | |
| 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0,0000% | |
| 2000.0 | 2025.0 | 2000.0 | 0,5000% | |
| 2500.0 | 2525.0 | 2525.0 | 0,5000% | U |
| 3000.0 | 3025.0 | 3025.0 | 0,5000% | 317,057 |
| 3500.0 | 3525.0 | 3525.0 | 0,5000% | |
| 4000.0 | 4025.0 | 4025.0 | 0,5000% | |
| 4500.0 | 4525.0 | 4550.0 | 1,0000% | |
| 5000.0 | 5025.0 | 5025.0 | 0,5000% | |

DIAGRAMA DE CALIBRACION

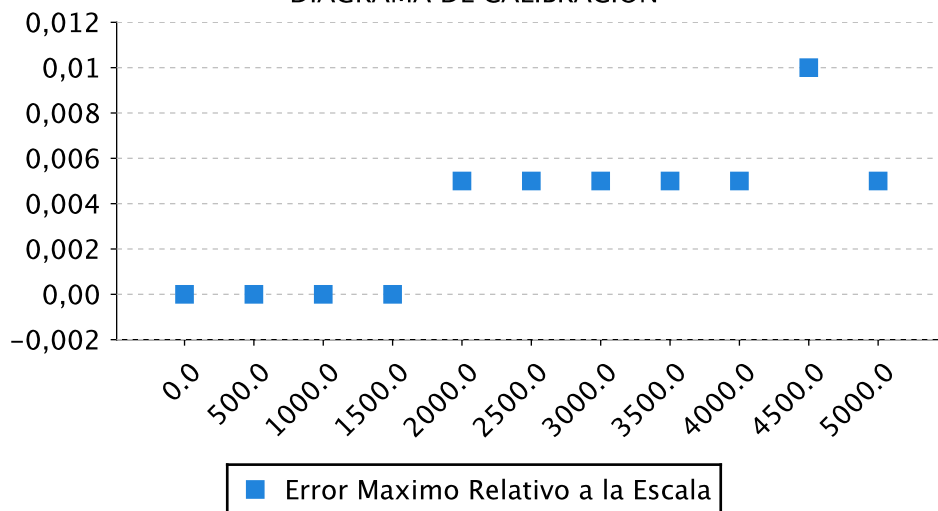

| | | |
|------------------|------------|----------|
| Max Error (%)= | 1 % | ±6,341 |
| Max Error (PSI)= | 50,000 PSI | ±317,057 |

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 1,00%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,60

* Se calibra sin novedad se aplica glicerina