

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 004315

Página 1 de 4

LABORATORIO:

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

Laboratory

INSTRUMENTO:

VALVULA DE SEGURIDAD

Instrument

FABRICANTE:

DK TECH

Manufacturer

MODELO:

EI16

Model

NUMERO DE SERIE:

20150072

Serial Number

UBICACIÓN

ERM LA GRAMA

Location

RANGO DE MEDICION:

0 - 90 PSI

Measurement Range

RESOLUCIÓN:

1

Resolution

SOLICITANTE:

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

Customer

DIRECCIÓN:

ESTACIÓN DE DISTRICO LA GRAMA

Address

FECHA DE RECEPCIÓN:

2021-09-03

Date of Reception

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2021-09-03

Date of Calibration

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

4

Number of Pages and Document Attached

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología
Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 4315*Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

| Descripción (Description) | MANOMETRO DIGITAL(SN 211H20840014) |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo (Type) | PRESION |
| Fabricante (Manufacturer) | DIGITAL |
| Serie | 211H20840014 |
| Rango de Medición | 0 - 300 PSI |
| Resolución | 0.01 PSI |
| Certificado de Calibración | CERT-21-EMP-425-4086 |

3. Metodo de Calibración.*Calibration Method*

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109. El valvula de seguridad referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el valvula de seguridad se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.*Measurement uncertainty*


La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales*Environmental Conditions*

| | |
|--|-----------|
| Temperatura Ambiente <i>Room Temperature</i> | 85.5 °C |
| Humedad Relativa <i>Relative Humidity</i> | 25.8 HR |
| Presión Atmosferica <i>Atmospheric Pressure</i> | 966.0 hpa |

6. Resultados de la Calibración

| No. Prueba | Presión Disparo | Presión Recuperación | U Disparo | U Recuperación |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------------|
| 1 | 89,8 | 85,2 | 1,306 | 2,368 |
| 2 | 90,4 | 86,3 | | |
| 3 | 89,35 | 84,4 | | |
| Promedio | 89,85 | 85,3 | | |
| Error Max. | 0,65 | | | |
| SETTING AS FOUND | | 85.17 PSI | | |

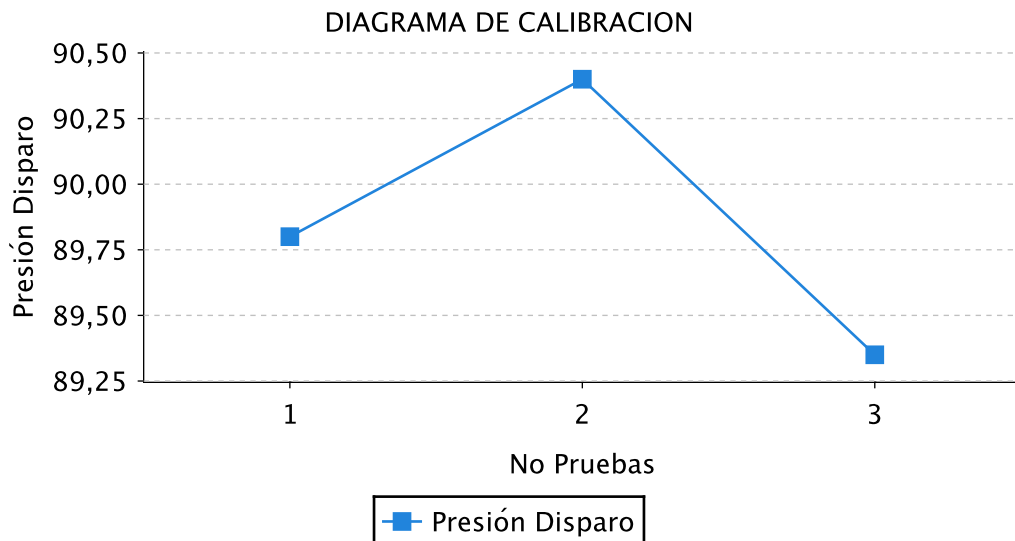

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Presión de Disparo = | 89,85 PSI | ±1,306 |
| | -0,167% | ±1,454% |
| Presión de Recuperación = | 85,3 PSI | ±2,368 |
| | -1,159% | ±2,776% |

7. Observaciones

Remarks

* Se ajusta válvula sin novedad presinto presinto # 13203.

FIN DE DOCUMENTO.